

# تصميم الآلات ومعدات زراعية

## اختبار الشد

### Tensile Test 3

قسم المكائن والآلات الزراعية  
كلية الزراعة - جامعة البصرة

المرحلة الثالثة - الفصل الدراسي الثاني

أستاذ المادة  
د. صادق جبار محسن

المصادر  
اختبار المواد - الادارة العامة للتصميم - السعودية

### 1.8.2: الخواص الميكانيكية للمعادن في منطقة المرونة:

المرونة هي قدرة المادة على استعادة أبعادها الأصلية أي عدم بقاء تشكل دائم بعد زوال الحمل المؤثر.

1. حد التاسب Proportional Limit و قانون هوك Hook's law: من النقطة ( O ) إلى النقطة ( A ) يكون الإجهاد متناسباً مع الانفعال أي يوجد علاقة خطية ( خط مستقيم ) بين الإجهاد والانفعال. في هذه المنطقة نطبق قانون هوك ( نسبة للعالم روبرت هوك ) والتي نجد فيها العلاقة بين الإجهاد والانفعال:


$$\sigma = E \times e \quad (16.2) \quad \text{وبالتالي} \quad E = \frac{\sigma}{e} \quad (15.2)$$

$\sigma$ : الإجهاد ، [ N/m<sup>2</sup> ] أو [ Pa ]  
 $e$ : الانفعال ، [ بدون وحدة ]  
E: معامل المرونة أو معامل يونغ Young's Modulus [ N/m<sup>2</sup> ] ، [ Pa ] أو [ Pa ]

حد التاسب هو في النقطة ( A ) بحيث يكون هو أقصى قيمة للإجهاد والتي عندها تكون علاقة الإجهاد بالانفعال علاقة خطية ويرمز إليه بـ  $\sigma_p$  ونحسب معامل المرونة أو معامل يونغ باستخدام إحداثيات أي نقطة من الخط المستقيم و خاصة نقطة حد التاسب:


$$E = \frac{\sigma_p}{e_p} \quad (17.2)$$

ويعد معامل يونغ مقياساً لصلابة المادة في حدود المرونة والصلابة ( Stiffness ) وهي مقاومة المادة للتشكل تحت تأثير الأحمال ( أي مقاومة المادة للاستطالة تحت تأثير حمل الشد ). فكلما زادت قيمة معامل يونغ كلما قلت قيمة الانفعال المرن لأن قيمة إجهاد مرن ( وبالتالي كلما زادت صلابة المادة ) كما في شكل 7.2. وهناك عدة تطبيقات إنسانية ( مثل أجنحة الطائرات ) حيث إن ما يحكم عملية التصميم فيها هو ليس قوة المادة فقط بل كذلك الصلابة.

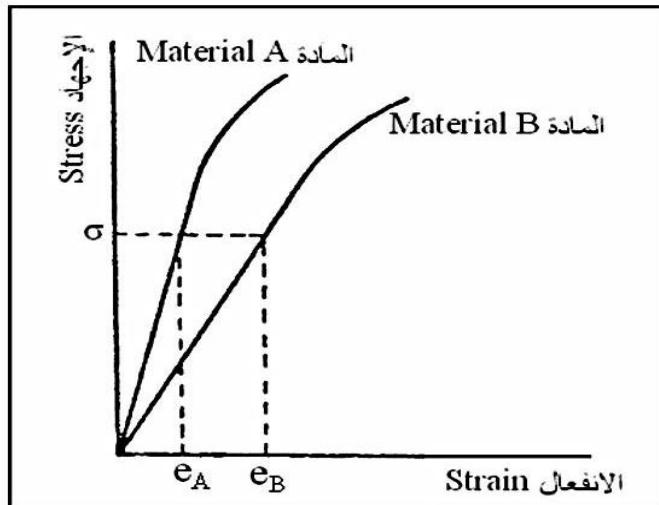


شكل 7.2: كيفية قياس الصلابة بمعامل المرونة.

ويقاس معامل المرونة أو معامل يونغ وبالتالي صلابة المعدن بحساب الميل للخط المستقيم في منحنى الإجهاد والانفعال حتى إلى حد التاسب كما هو موضح في شكل 8.2 – (أ). أما بالنسبة للمواد التي لا تتبع الخط المستقيم بالمنحنى البياني للإجهاد والانفعال فيقاس معامل المرونة وبالتالي الصلابة بواسطة معيار التماس الأول (Initial tangent modulus) وهو عبارة عن ميل المماس لمنحنى الإجهاد والانفعال عند نقطة الأصل أي بداية المنحنى كما يتبيّن من شكل 8.2 – (ب).

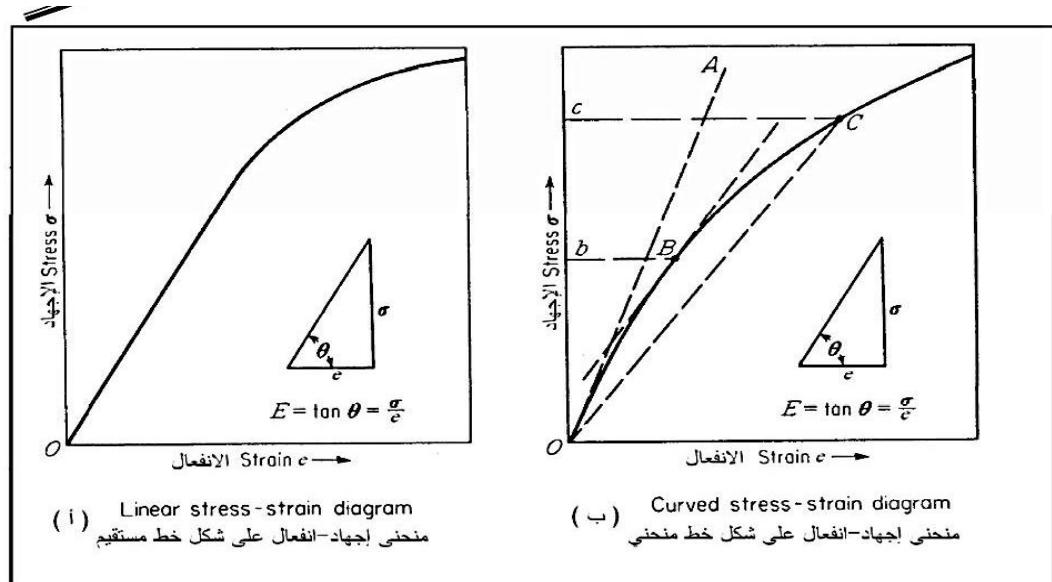

شكل 8.2: تحديد معامل يونغ للمواد التي يكون لها منحنى الإجهاد والانفعال على شكل خط مستقيم (أ) والمواد ذات منحنى ليس له شكل خط مستقيم (ب).

في حين أن معامل يونغ يختلف باختلاف المواد حيث إنه يوجد لكل مادة معامل يونغ الخاص بها كما يتضح من شكل 9.2.

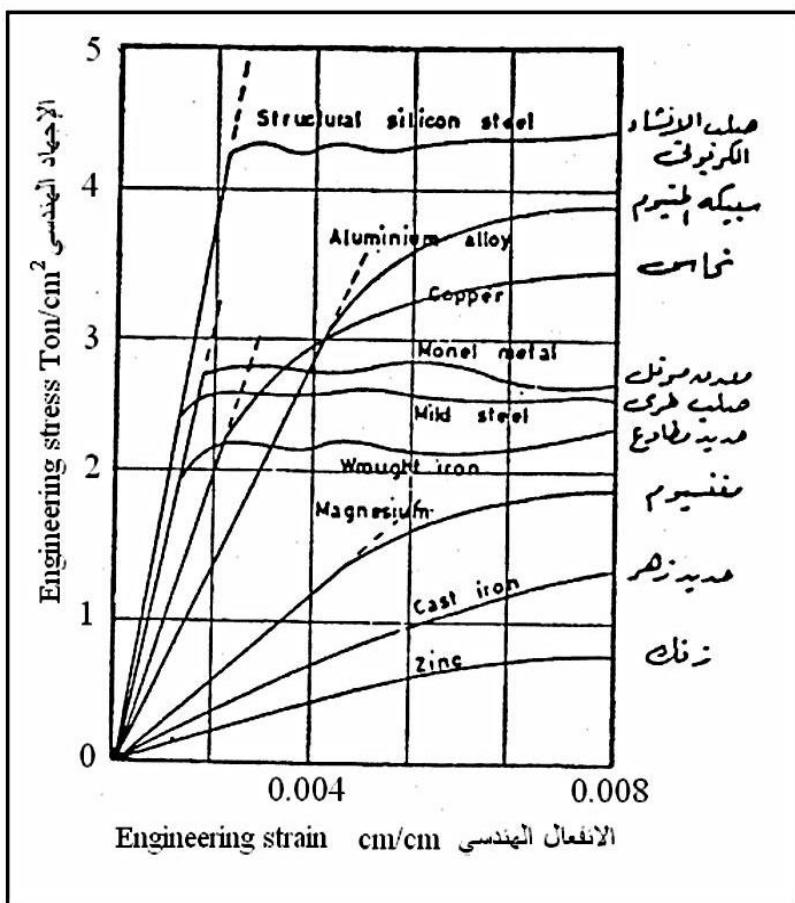

شكل 9.2: منحنيات الإجهاد والانفعال لمواد مختلفة ويتبين فيها اختلاف معامل يونغ باختلاف تلك المواد.

2. حد المرونة Elastic Limit: هو أقصى إجهاد يتحمله المعدن مع عدم بقاء انفعال لدن بعد إزالة هذا الحمل أي لا يحصل تشكيل دائم بعد إزالة الحمل وهو ممثل بالنقطة (B) ويرمز إليه بـ  $\sigma_E$ .

3. إجهاد الخضوع Yield Stress: هو الإجهاد الذي يحدث عنده زيادة ملحوظة في الاستطالة بدون زيادة في الحمل أي أن الانفعال يزداد بدون زيادة في الإجهاد. وفي هذه النقطة يتم عندها التحول من الانفعال المرن إلى الانفعال اللدن أي نستطيع أن نلخصها بأنها حالة نهاية المرونة وبداية اللدونة.


4. للمعدن. في الواقع إجهاد الخضوع ليس نقطة بل هي منطقة و هو ممثل في الشكل بالنقطة (C) ويرمز إليه بـ 57.

5. إجهاد الضمان Proof Stress: تمتاز بعض المعادن بخاصية المرونة إلا أن نتائج اختبار المعدن توضح أن ليس لها منطقة خضوع. ونظراً لأن لها خاصية المرونة لذلك يجب الحصول على إجهاد ليعبر عن مقاومة المعدن في حد المرونة ويسمي هذا الإجهاد بإجهاد الضمان. و يعرف إجهاد الضمان بأنه الإجهاد الذي يحدث في قطعة الاختبار أثناء تحديدها استطالة لا تتناسبية مساوية لنسبة مئوية محددة من طول القياس. و غالباً قيمة الاستطالة اللاتنسية التي تستخدم لتعيين إجهاد الضمان بين 0.1 % و 0.5 % من الطول القياسي، وفي الحسابات غالباً تأخذ 0.2 %. و قيمة إجهاد الضمان هي:

$$\text{إجهاد الضمان} = \frac{\text{حمل الضمان}}{\text{مساحة المقطع الأصلي}}$$

$$\sigma_{\text{proof}} = \frac{F_{\text{proof}}}{A_0} \quad (18.2)$$

و لتحديد إجهاد الضمان على الرسم يتم تحديد الاستطالة اللاتنسية المعطاة على محور الانفعال ثم رسم خط مستقيم مواز لخط التناوب يتقاطع هذا الخط المستقيم مع منحنى الإجهاد و الانفعال في نقطة معينة فيكون الإجهاد المقابل لتلك النقطة هو إجهاد الضمان المطلوب كما هو موضح في شكل 10.2 و يرمز إليه بـ  $\sigma_{\text{proof}}$ .

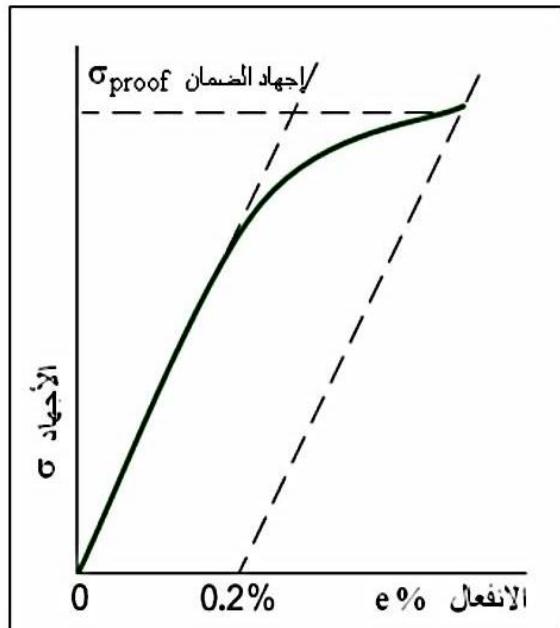

شكل 10.2 : منحنى بياني يوضح طريقة تحديد إجهاد الضمان.

#### 2.8.2: الخواص الميكانيكية للمعادن في منطقة اللدونة :

اللدونة هي قدرة المادة على أن يكون لها تشكل دائم أي لا تسترجع المادة أبعادها الأصلية بعد إزالة الحمل المؤثر.

1. أقصى إجهاد للشد ( مقاومة الشد القصوى ) Ultimate Tensile Strength : هي القيمة المقاسة لأقصى حمل تستطيع المادة تحمله وتساوي الحمل الأقصى الذي تعرضت له عينة الشد مقسوما على مساحة المقطع الأصلي للعينة وهي ممثلة في الشكل بالنقطة ( D ) ويرمز إليه بـ  $\sigma_{UTS}$ .

$$\sigma_{UTS} = \frac{F_{max}}{A_0} \quad (19.2)$$

قيمة أقصى إجهاد للشد  $\sigma_{UTS}$  تعطي قياساً لمقاومة المعدن القصوى للشد التي تسمح بمقارنة المعادن و اختيار المعادن في الأعمال الهندسية. وابتداءً من النقطة ( D ) تبدأ الرقبة في التشكيل حتى تصل العينة إلى حالة الكسر و تسمى هذه التغيرات بظاهرة الرقبة.

2. إجهاد الكسر Fracture Strength: هو الإجهاد الذي يحصل عنده كسر للعينة أي تفصل العينة إلى قطعتين و هو ممثل في الشكل بالنقطة (E) و يرمز إليه بـ  $\sigma_F$ .

3. المطولية: هي قدرة المعدن على التشكيل و تقادس ممطولية المعدن تحت تأثير حمل الشد بحسب النسبة المئوية للاستطالة ( % El ) كالتالي:

$$\% El = \frac{\Delta L}{L_0} \times 100 = \frac{L_f - L_0}{L_0} \times 100 = \text{Maximum strain} \times 100 \quad (20.2)$$

حيث  $L_0$  : طول القياس الأصلي للعينة  
 $L_f$  : طول القياس بعد كسر العينة

تقاس المطولية أيضاً بالنسبة المئوية للنقص في مساحة المقطع المستعرض ( % RA ) كالتالي:

$$\% RA = \frac{\Delta A}{A_0} \times 100 = \frac{A_f - A_0}{A_0} \times 100 \quad (21.2)$$

حيث  $A_0$  : المساحة الأصلية لمقطع العينة  
 $A_f$  : مساحة مقطع العينة بعد الكسر  
 إلا أن قيمة المطولية بالنسبة للاستطالة تختلف عن قيمة المطولية بالنسبة لنقص في المساحة.


### 3.8.2: قياس الأثر الدائم:

أما فيما يخص معرفة مقدار الأثر الدائم أو الاستطالة النهائية بعد إزالة الحمل المؤثر من منحنى الإجهاد والانفعال فإنه يوجد ثلاثة حالات حسب قيمة الحمل المؤثر ( انظر أيضاً إلى شكل 6.2 ):

الحالة الأولى: الحمل في منطقة المرونة شكل 11.2 - (أ): لا يوجد أثر دائم و العينة تسترجع أبعادها الأصلية.

الحالة الثانية: الحمل في منطقة المرونة - اللدونة شكل 11.2 - (ب): الأثر الدائم هو تقاطع الخط الموازي لخط التنااسب إلى حد التنااسب في المنحنى و محور الاستطالة.

الحالة الثالثة: الحمل في منطقة اللدونة شكل 11.2 – (ج)؛ الأثر دائم وهو تقاطع الخط المستقيم الموازي لمحور الحمل و محور الاستطالة.

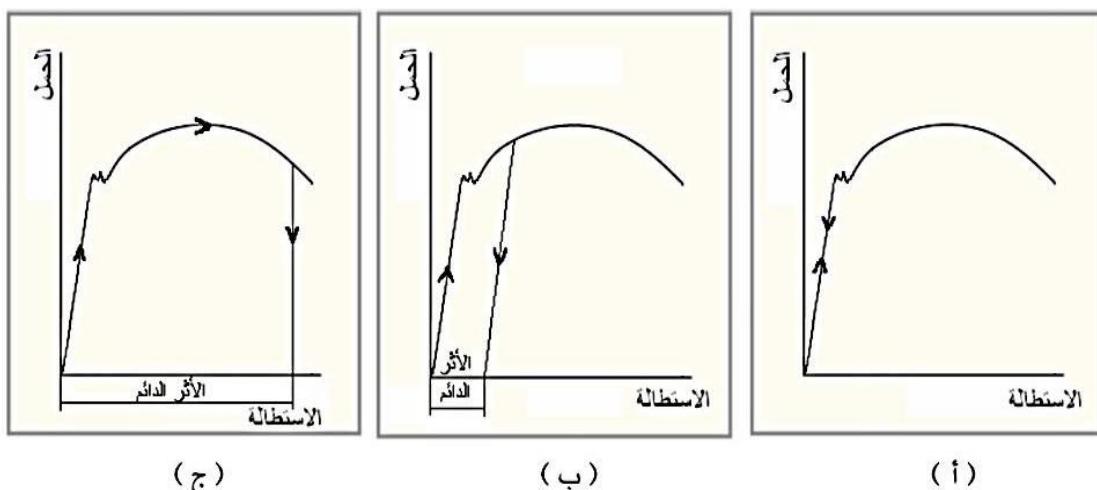

شكل 11.2 : قياس الأثر الدائم في حالة وجود الحمل المؤثر في: (أ) منطقة المرونة، (ب) : منطقة المرونة- اللدونة، (ج) : اللدونة.

## 9.2: الطاقة المختزنة:

### 1.9.2: الرجوعية :Resilience

هي الطاقة التي يمكن للمعدن أن يخزنها عند التحميل ثم يرجعها ثانية بعد إزالة التحميل في حدود المرونة فقط و تسمى أيضاً بالطاقة المرنة. وهي تساوي إذن الشغل المبذول بالتحميل لإحداث الاستطالة حتى حد المرونة الذي يأخذ بقيمة حد التناسب في الحساب (أي أكبر طاقة في حدود المرونة). قيمة الرجوعية  $E_r$ :

$$\text{الرجوعية} = \frac{1}{2} (\text{الحمل المقابل لحد التنساب} \times \text{الاستطالة عند حد التنساب})$$


$$E_r = \frac{1}{2} \times F_p \times \Delta L_p \quad (22.2)$$

الرجوعية هي مساحة المثلث تحت الخط المستقيم من المنحنى البياني للحمل والاستطالة.  
أما معامل الرجوعية  $U_r$  فهو يساوي الرجوعية مقسومة على حجم العينة المختبرة أي الرجوعية لوحدة  
الحجم وتساوي:

$$U_r = \frac{1}{2} \times F_p \times \frac{\Delta L_p}{A_0 \times L_0} = \frac{1}{2} \times F_p \times \frac{\Delta L_p}{L_0} = \frac{1}{2} \times \sigma_p \times e_p$$

$$U_r = \frac{1}{2} \times \sigma_p \times e_p \quad (23.2)$$

أي معامل الرجوعية يساوي  $1/2$  ( الإجهاد  $\times$  الانفعال ) و حسب شكل 12.2 هو مساحة المثلث تحت  
الخط المستقيم من المنحنى البياني للإجهاد و الانفعال عند حد التاسب.

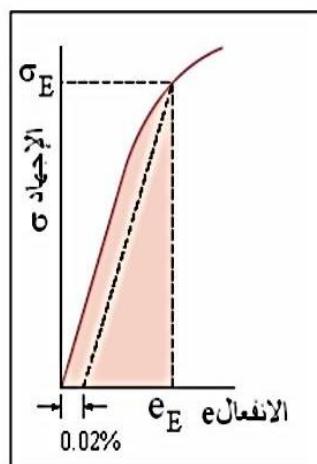


شكل 12.2: منحنى بياني يوضح طريقة تحديد معامل الرجوعية.

$$E = \frac{\sigma_p}{e_p} \Rightarrow e_p = \frac{\sigma_p}{E} \quad \text{كما رأينا في العلاقة (17.2) :}$$

و بالتعويض في (23.2) نحصل على قيمة معامل الرجوعية بدلالة معامل المرونة  $E$  و حد التاسب  $e_p$

$$U_r = \frac{1}{2} \times \sigma_p \times \frac{\sigma_p}{E} = \frac{1}{2} \times \frac{\sigma_p^2}{E} \quad (24.2)$$


أما الرجوعية فوق حد المرونة (Hyper-elastic resilience) فهي عبارة عن الطاقة التي يفقدها المعدن بعد إزالة الحمل المؤثر وهي جزء من الشغل المبذول بالتحميل فوق حد المرونة وهي عبارة عن الطاقة المرتجعة عن أي حمل (Recoverable energy) وتقاس بالمساحة تحت المنحنى البياني للحمل والاستطالة وهي المساحة المحدودة بخط يوازي خط المنحنى لمنطقة المرونة وأيضاً بالخط الموازي للمحور الرأسي المبين للحمل كما يتبيّن من شكل 13.2 ويكون معامل تلك الرجوعية هو المساحة تحت المنحنى البياني للإجهاد والانفعال المقابلة لمساحة المذكورة تحت منحنى الحمل والاستطالة.

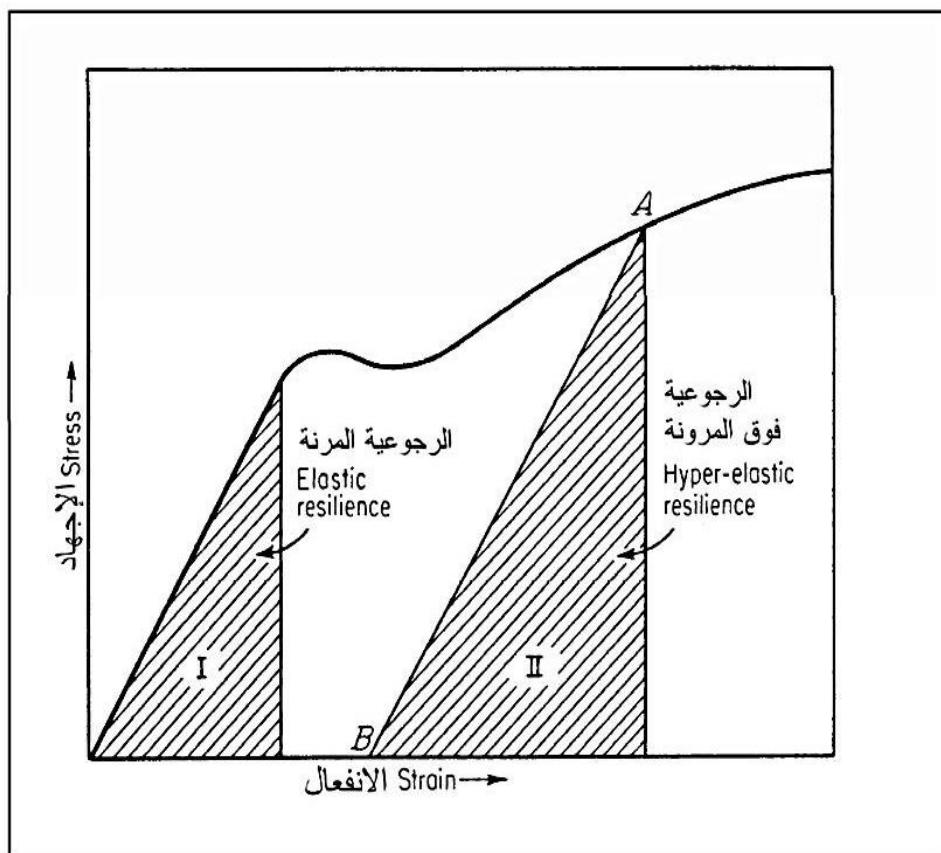

شكل 13.2: الرجوعية بدلاًلة منحنى الإجهاد والانفعال في حالة تحميل إلى حد المرونة أو في حالة تحميل فوق حد المرونة.


## 2.9.2: المثانة :Toughness

هي خاصية المادة التي تعبّر عن قدرتها على امتصاص الطاقة خلال تحميّلها حتّى الكسر. هذه الخاصية تعتمد على مقاومة المواد و ممطوليّتها. وهي أيضًا التي تقاوم التشكّل الكبير تحت تأثير الإجهادات العالية والأحمال الديناميكيّة أي الأحمال الناتجة عن الصدمات. وتساوي المثانة المساحة تحت منحنى الحمل والاستطالة منذ بداية التحميل حتّى الكسر. أمّا معامل المثانة  $T$  فهو عبارة عن مقاومة للصدم مقسومة على حجم عينة الاختبار و التي تساوي المساحة تحت المنحنى البياني للإجهاد والانفعال كما هو مبين في شكل 14.2. فكلما ازدادت هذه المساحة كلما كبرت مقاومة المعدن للأحمال الديناميكيّة أي مقاومة الصدم.

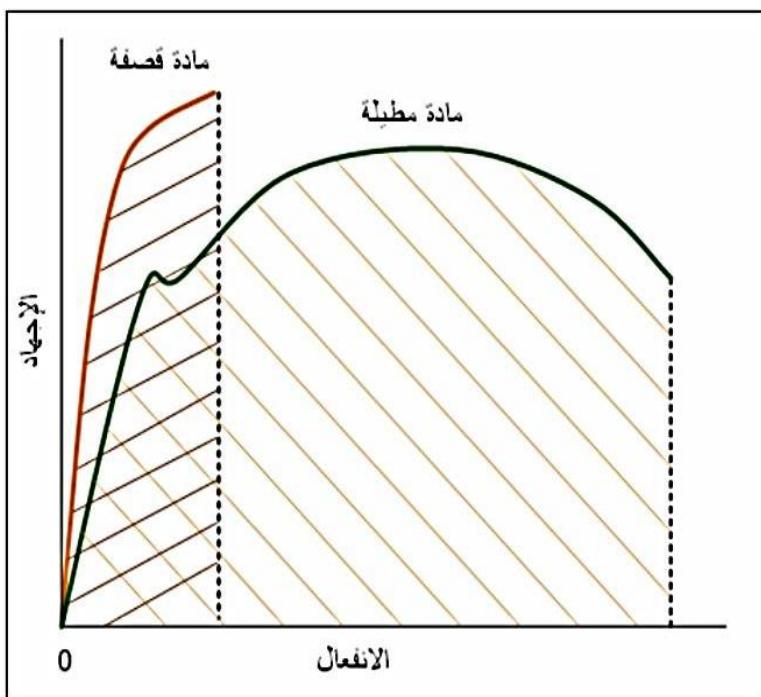

شكل 14.2: منحنى بياني يوضح طريقة تحديد معامل المثانة.

ملاحظة: معدن له مقاومة عالية لا يعني بأن له مثانة عالية. مثال عن ذلك في شكل 14.2 للصلب عالي الكربون مقاومة عالية لكن مثانة صغيرة (المساحة تحت المنحنى) مقارنة بالصلب منخفض الكربون الذي له مقاومة صغيرة نسبيًا ولكن له مثانة عالية (المساحة تحت المنحنى). وبالتالي المواد المطيلة لها مثانة أعلى من المواد القصيفة. ويوضح ذلك بدقة في شكل 15.2 على أمثلة من الصلب المختلفة.

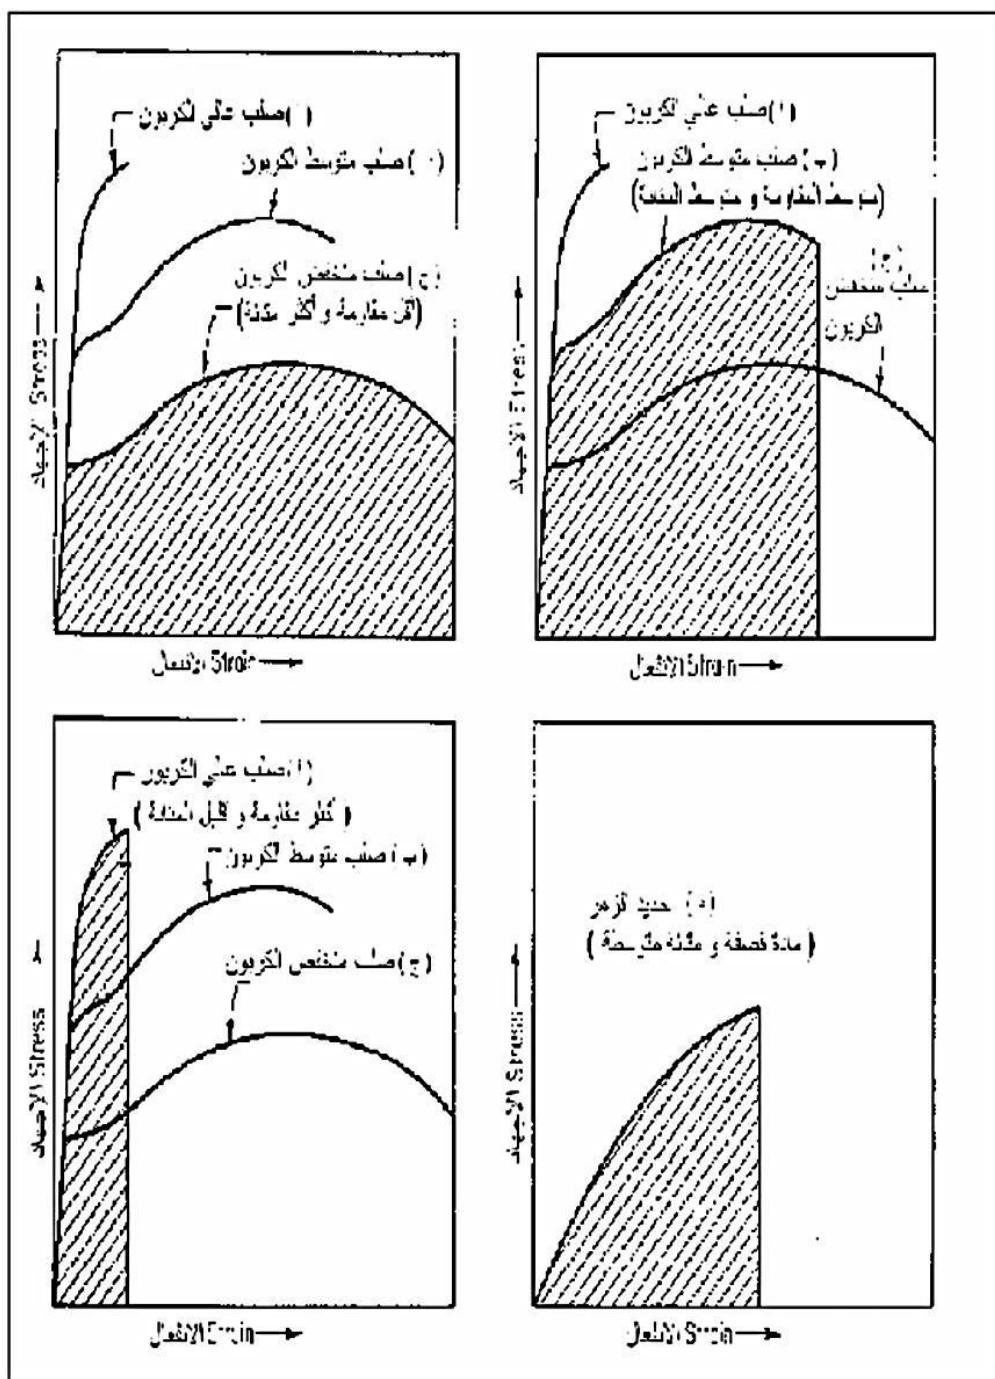

شكل 15.2: تحديد معامل المثانة لمعادن ذات خواص مختلفة: (أ): صلب عالي الكربون (أعلى مقاومة وقليل المثانة)، (ب): صلب متوسط الكربون (متوسط مقاومة ومتانة)، (ج): صلب منخفض الكربون (أقل مقاومة وأكثر متانة)، (د): حديد الزهر (مادة قصبة ومتانة متوسطة).

المثانة = المساحة تحت منحنى الحمل والاستطالة


$$\text{المثانة} = \frac{1}{2} (\text{حمل الخضوع} + \text{الحمل الأقصى}) \times \text{الاستطالة الكلية} \quad (25.2)$$

معامل المثانة  $T = \frac{\text{المساحة تحت منحنى الحمل والاستطالة}}{\text{حجم العينة}}$


$$(26.2) \text{ معامل المثانة } T = \frac{[1/2(\text{حمل الخضوع} + \text{الحمل الأقصى}) \times \text{الاستطالة الكلية}]}{\text{حجم العينة}}$$

### 3.9.2: Hysteresis التخلفية

إذا تعرضت مادة في حدود المرونة إلى تحميل متكرر أي تحمل لفترة معينة و إزالة الحمل بعدها و إعادة نفس العملية مرات أخرى فإن بعضَ من الطاقة تفقد من المادة أو تمتص من قبلها. و إذا أجهد معدن فوق حد المرونة بتحميل معين ثم أزيل هذا الحمل ثم حمل مرة ثانية فإن المنحنى البياني للإجهاد و الانفعال قد يحتوي في بعض الأحيان على دورة مكونة من خطين بدلاً من خط واحد كالمعتاد إذا أزيل التحميل ثم أعيد ثانية كما يتبيّن في شكل 16.2 - (أ) و تسمى تلك الدورة بالدورة التخلفية. و تكون المساحة المحصورة داخل هذه الدورة من منحنى الإجهاد و الانفعال عبارة عن الطاقة - لوحدة الحجم - المفقودة نتيجة دورة واحدة من إزالة الحمل ثم إعادة التحميل. و هذه الطاقة المفقودة تكون على هيئة حرارة كما توجد هذه الظاهرة أيضاً في بعض المواد غير المعدنية مثل المطاط في شكل 16.2 - (ب).

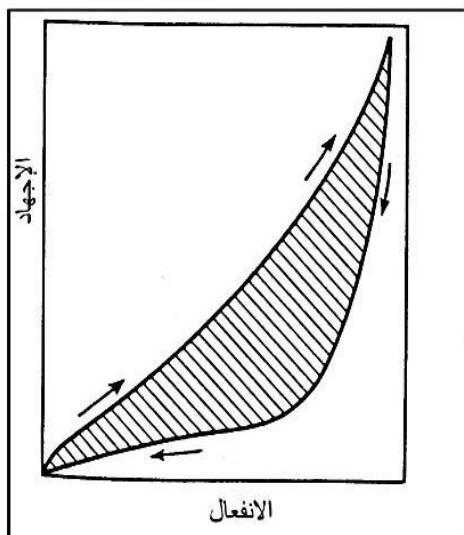

(ب)

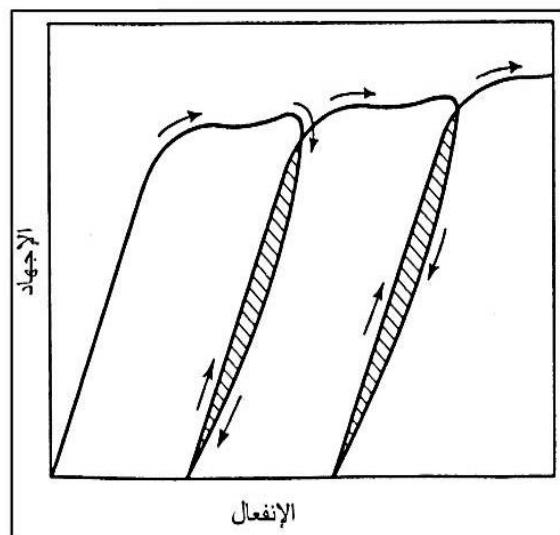

(أ)