

تصميم الآت ومعدات زراعية  
المعايير + التسامح  
**Standards & Tolerance**

قسم المكائن والآلات الزراعية  
كلية الزراعة - جامعة البصرة

المرحلة الثالثة - الفصل الدراسي الثاني

أستاذ المادة  
د. صادق جبار محسن

المصادر  
التصميم والصيانة في الهندسة الميكانيكية - جلال الحاج عبد

## المعايير و السلامة و الوحدات - Standards, Safety and Units

تخضع أكثر المقاييس و المواد وبعض العمليات في هندسة الميكانيك لمعايير خاصة لبعض المؤسسات العالمية و ذلك لتوحيد أبعاد القطعات و خصائص المواد و طريقة العمليات . فعلى سبيل المثال توجد جداول لأبعاد البراغي ، على المصمم إتباع هذه الجداول في إنتخاب البراغي . كذلك توجد جداول للمواد كجداول الفولاذ التي يمكن إنتخاب نوع الفولاذ و خصائصه الميكانيكية من خلالها . طرق بعض العمليات تخضع لمعايير ثابتة كعمليات لحام مخازن الضغط العالي و السفن . الفائدة من هذه المعايير هي توحيد المقاييس و الأبعاد و الخصائص عالمياً و سهولة العثور عليها في الأسواق و المخازن ، كذلك للحصول على نسبة عالية من الأمان و الإطمئنان للمنتوجات و من ثم سهولة تسويقها عالمياً .

بعض مؤسسات معايير هندسة الميكانيك

- Aluminum Association (AA)
- American Gear Manufacturers Association (AGMA)
- American Institute of Steel Construction (AISC)
- American Iron and Steel Institute (AISI)
- American National Standards Institute (ANSI)
- ASM International
- American Society of Mechanical Engineers (ASME)
- American Society of Testing and Materials (ASTM)
- American Welding Society (AWS)
- American Bearing Manufacturers Association (ABMA)
- British Standards Institution (BSI)
- Industrial Fasteners Institute (IFI)
- Institution of Mechanical Engineers (I. Mech. E.)
- International Bureau of Weights and Measures (BIPM)
- International Standards Organization (ISO)
- National Institute for Standards and Technology (NIST)
- Society of Automotive Engineers (SAE)

لا يتوقف التصميم على إنتخاب المواد و القطعات من الجداول فقط فهناك بعض القطعات و المواد خارجة عن الجداول على المصمم تصميمها و تحضير موادها ، طبقاً للمحاسبات .

يجب أن تكون لمهندس الميكانيك المهارة الكافية في التعامل مع مختلف أنظمة القياسات و المعايير و  
تبديل الوحدات في النظام الأمريكي و البريطاني و النظام الأوربي و العالمي و ذلك لأن قطعات  
بعض المكاتن تخضع لإزدواجية المعايير فمثلا البراغي في النظام الأوربي و الأنابيب في النظام  
الأمريكي كذلك في التكيف و التبريد و غيرها . يخضع نظام بعض الدول و بعض الصناعات الى النظام  
الأمريكي و البعض الآخر للنظام الأوربي من هذا و جب على مهندس الميكانيك مهارة التعامل مع هذه  
الأنظمة ، و لا توجد أي افضلية لنظام على آخر ، لكن يوجد بعض التعصب عند بعض المهندسين  
لنظام معين و بنظري هذا يرجع الى ممارستهم الطويلة لذلك النظام .

### الأنظمة العالمية

International System of Units (SI)

International Organization for Standardization (ISO)

Deutsches Institut für Normung (DIN)

American National Standards Institute (ANSI)

British Standards Intuition (BSI)

Japanese Standards Association (JSA)


عمليا المقادير النظرية و المقادير المستخرجة من الجداول كمقاومة المواد و بعض المقادير الأخرى  
لا يمكن إستعمالها بصيغتها النظرية . أحيانا القوى العملية تجتاز القوى المستنتجة من المحاسبات لذلك  
هي بحاجة الى تصحيح ، يتم هذا التصحيح بمعامل تعرف بمعامل الأمان ، كذلك مقاومة المواد و  
بعض المقادير الأخرى المستخرجة من الجداول يتم تصحيحها بمعامل الأمان للتغلب على عدم نقاوة  
المواد و شرائط محيط العمل الغير مناسبة . تلاحظون هذه المعامل في البحوث التي كانت مقاديرها  
بحاجة الى معامل أمان أو جداول معامل الأمان .

## التسامح - Tolerance


عمليا لا يمكن تطبيق القياسات النظرية المستنتجة من المحاسبات النظرية . توجد فاصلة مسموح فيها تغير القياسات النظرية بمقدار قليل جدا لإيجاد إمكانية تصنيع القطعات تعرف هذه التغيرات المسموح بها بالتسامح (tolerance) . يعبر عن التسامح بعدة طرق منها :

الحدود المباشرة (direct limits) و طريقة (tolerance values) : تدرج قيمة التسامح الى جانب أبعاد القطعة .


التسامح الهندسي (geometry tolerance) : في هذه الطريقة يشار الى التسامح بعلامة خاصة مرتبطة بسطح القطعة .

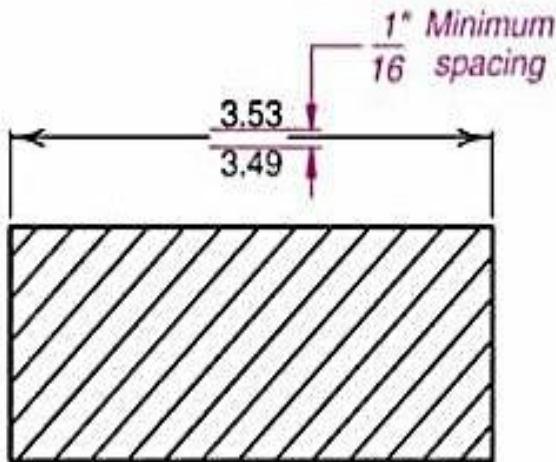

Direct limits


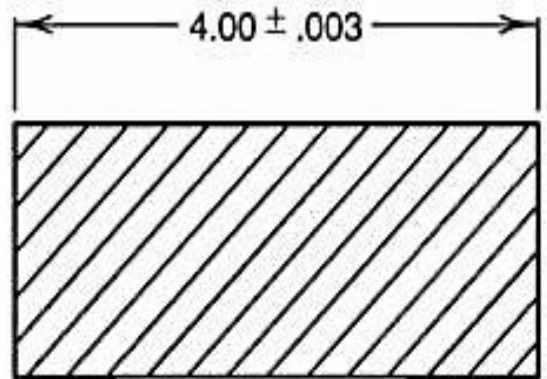


Tolerance values

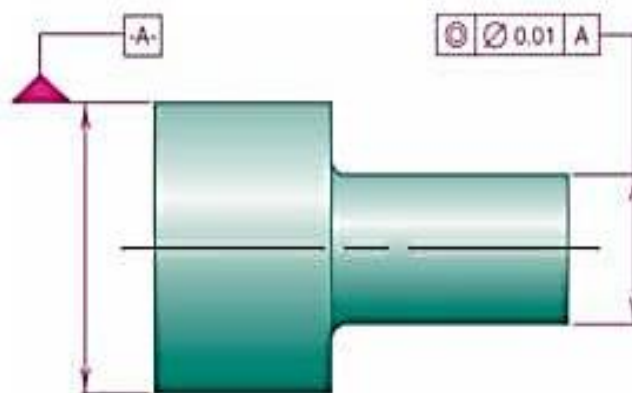

Geometry tolerance

 ∅.505-.525

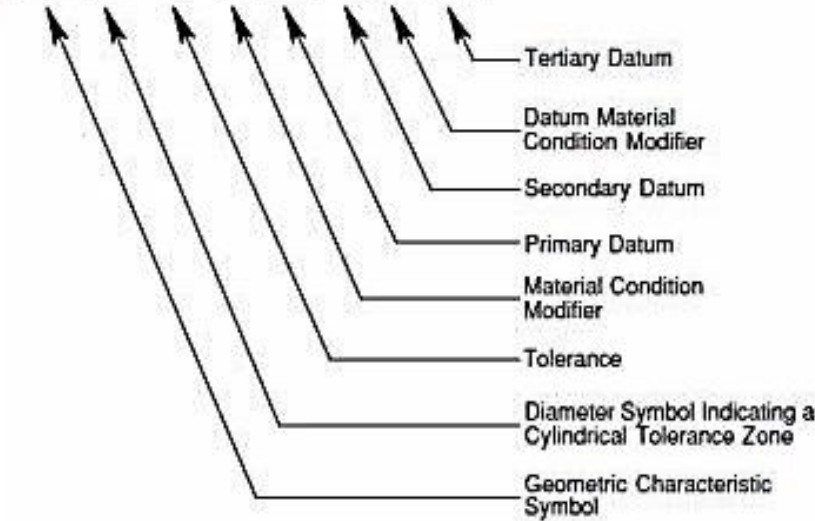


علام التسامح :

- المعطيات الثالثة
- معطيات المادة - مُعدل الحالة
- المعطيات الثانوية
- المعطيات الأولية
- مُعدل حالة المادة
- التسامح
- علامة القطر (ناحية وضع العلامة)
- علامة المميز الهندسي

| Pertainsto                             | Type of Tolerance | Geometric Characteristics | Symbol |
|--|-------------------|---------------------------|--------|
| Individual Feature Only                | Form              | STRAIGHTNESS              | —      |
|  |                   | FLATNESS                  | ▭      |
|  |                   | CIRCULARITY               | ○      |
|  |                   | CYLINDRICITY              | ⊘      |
| Individual Feature or Related Features | Profile           | PROFILE OF A LINE         | ⤿      |
|  |                   | PROFILE OF A SURFACE      | ⤿      |
| Related Features                       | Orientation       | ANGULARITY                | ∠      |
|  |                   | PERPENDICULARITY          | ⊥      |
|  |                   | PARALLELISM               | //     |
|  | Location          | POSITION                  | ⊕      |
|  |                   | CONCENTRICITY             | ◎      |
|  |                   | SYMMETRY                  | ≡      |
|  | Runout            | CIRCULAR RUNOUT           | ↗      |
|  |                   | TOTAL RUNOUT              | ↗↗     |

- إستقامته أو إستواء
- تسطيح
- إستدارة
- إسطوانية
- جانب من خط
- جانب من سطح
- مزوي
- تعامد
- توازي
- وضعيه
- تمحور
- تناظر
- أعوجاج دائري
- كل الأعوجاج

## مفاهيم و إصطلاحات التسامح

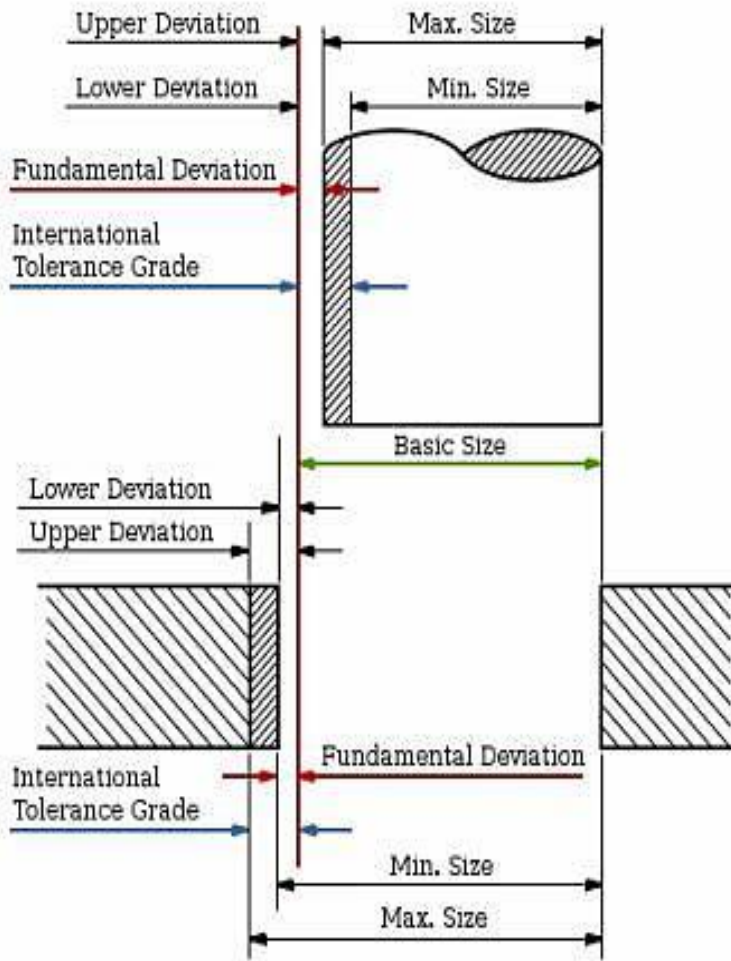

### Max. Size

الحد الأقصى للقياس

### Min. Size

الحد الأدنى للقياس

### Basic Size

القياس الأساسي

### Upper Deviation

الإنحراف العلوي

### Lower Deviation

الإنحراف السفلي

### Fundamental Deviation

الإنحراف الأساسي

### Tolerance Grade

الدرجة القياسية

القياس الأسمي – **nominal size** : القيمة (القياس) الأسمي لقطر المحور يساوي القيمة (القياس) الأسمي لقطر الثقب و في النظام الإنشائي العدد بصورة كسر .

القياس الأساسي – **basic size** : القيمة النظرية لأبعاد القطعة ، و يكتب بصورة أعشار و دقة القياسات تساوي عدد الأعشار بعد الصفر . مثلا القيمة الأسمية لعدد  $1\frac{1}{4}$  و القيمة الأساسية له

1.2500 دقة هذا العدد واحد بالعشرة آلاف .

القياس الحقيقي – **actual size** : القياسات و الأبعاد الواقعية التي تقاس من القطعات .

الحدود - **limits** : قيم قصوى و دنيا تضاف و تطرح من أبعاد القطعة و الفاصلة بينهما هي ناحية أو منطقة التسامح

حدّ علوي – **upper limit** : قيمة قصوى تضاف الى أبعاد القطعة .

حدّ سفلي – **lower limit** : قيمة دنيا تطرح من أبعاد القطعة .

الترخيص – **allowance** : هو الحد الأدنى للمساحة و الحد الأقصى لتداخل و إنطباق القطعات

المساحة – **clearance** : الفاصلة الخالية بين قطعتين متداخلتين .

التداخل – **interference** : تداخل قطعتين متداخلتين بقوة أو ضغط أو حرارة .

التلائم – **fit** : هو درجة الضيق بين قطعتين متداخلتين

منطقة التسامح – **tolerance zone** : ناحية بين الحدّ العلوي و السفلي

الثقب أساس – **hole basic** : نظام لتلائم و تداخل القطعات فيه القياس الأساسي للحدّ الأدنى لقيمة قطر (نصف قطر) القطعة و يرمز له بالحرف H (و الحرف الإنجليزية الكبيرة)

المحور أساس – **shaft basic** : نظام لتلائم و تداخل القطعات فيه القياس الأساسي للحدّ الأقصى لقيمة قطر (نصف قطر) المحور و يرمز له بالحرف f (و الحروف الإنجليزية الصغيرة)

درجة التسامح العالمية – International Tolerance Grade (IT) : هو نظام لتصنيف و التعبير عن التسامح و يرتبط بالقيمة الأساسية ، يرمز له في نظام ال ISO بهذا الشكل :

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| IT0 | IT1 | IT2 | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 | IT12 | IT13 | IT14 | IT15 | IT16 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|

و القانون الذي نستنتج منه التسامح هو :

$$T = (0.45 \times \sqrt[3]{D} + 0.001 \times D) \times 10^{0.2 \times (ITG-1)}$$

$T$  التسامح حسب الميكرن  $\mu m$  (الميكرن يساوي واحد على الف من الملي متر)

$D$  القطر الهندسي المتوسط حسب الملي متر  $mm$

ITG عدد صحيح مثبت و هو العدد الأزرق في الجدول أعلاه

درجة التسامح العالمية لكل من هذه العمليات الميكانيكية

| العملية                    | IT Grade | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Lapping                    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Honing                     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Superfinishing             |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Cylindrical grinding       |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Diamond turning            |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Plan grinding              |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Broaching                  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Reaming                    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Boring, Turning            |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Sawing                     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Milling                    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Planing, Shaping           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Extruding                  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Cold Rolling, Drawing      |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Drilling                   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Die Casting                |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Forging                    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Sand Casting               |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Hot rolling, Flame cutting |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |


[http://www.rnymech.co.uk/Useful\\_Tables/ISO\\_Tolerances/ISO\\_LIMITS.htm](http://www.rnymech.co.uk/Useful_Tables/ISO_Tolerances/ISO_LIMITS.htm)

الجدول  
للاطلاع



## التسامح حسب الثقب أساس ، أو المحور أساس


لتداخل القطعات فيما بينها يكتب التسامح بصورة حرف و رقم و هذا الحرف يبين أي من الثقب ثابت و أبعاد قطر المحور تتغير أو العكس . و توجد ثمان و عشرون حالة لكل من الثقب أساس أو المحور أساس ، للحروف من A إلى J يتم تداخل القطعات بقوة ، و للحرف J القوة قليلة جدا و من J إلى Z تداخل القطعات فضفاض و هناك فحة بين القطعتين تداخل قطعتين لتسامح Z تداخل أو أنطبق حر . كذلك للحروف الصغيرة . هذا المخطط و جداول الصفحات القادمة تبين تداخل القطعات فيما بينها :

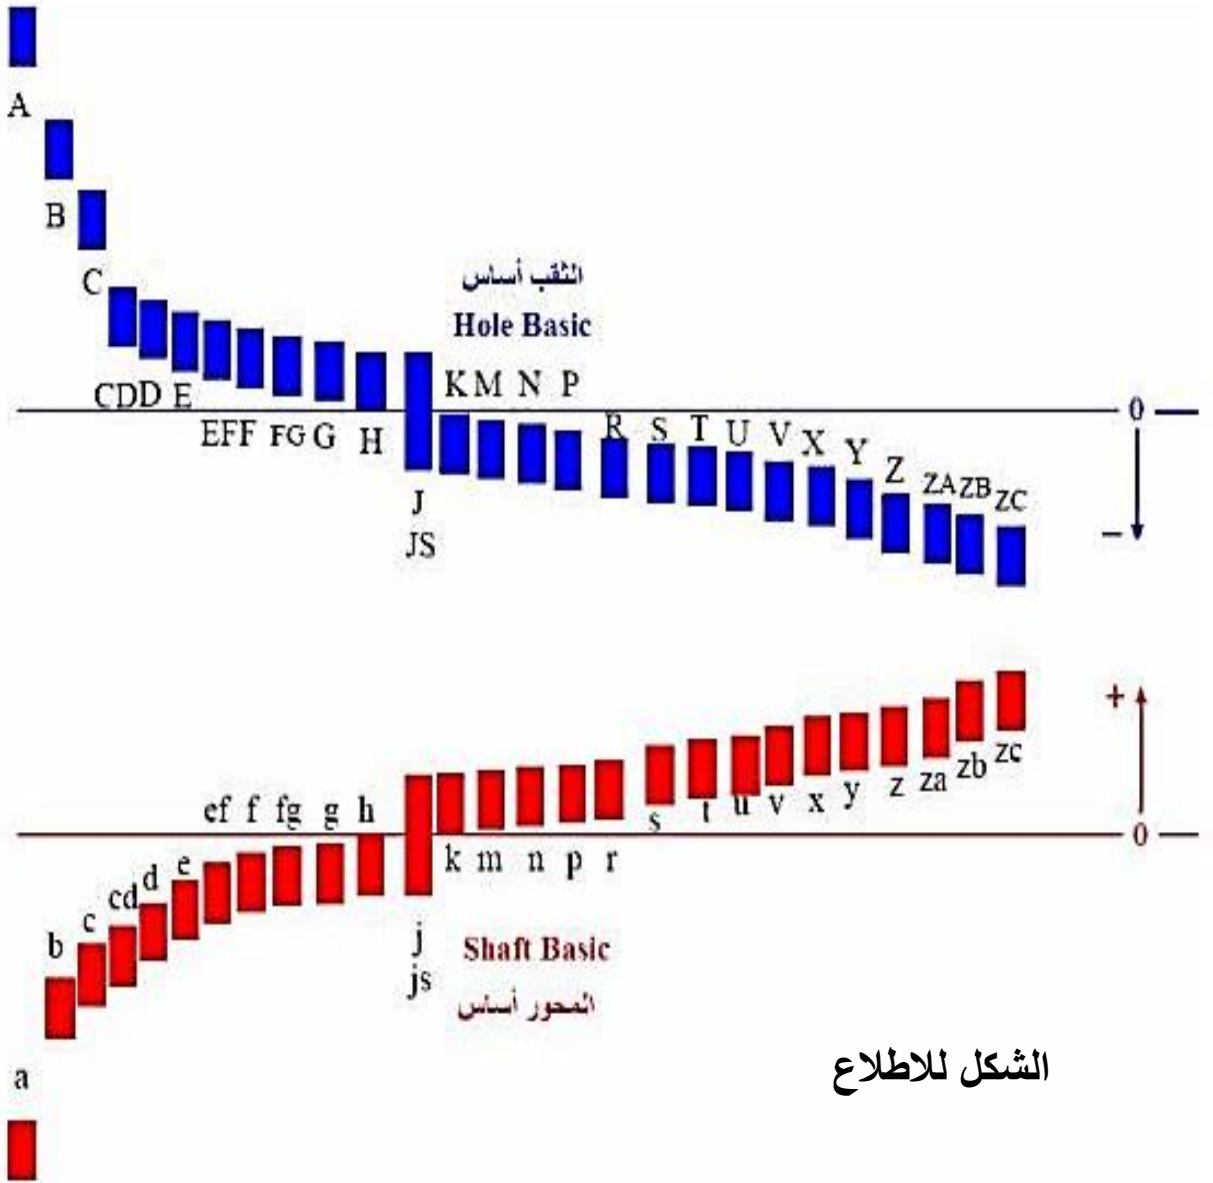

الشكل للاطلاع


|            |            |              |                |                |                |            |                |                |             |                |                |            |             |             |             |             |             |             |              |
|------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>JS7</b> | +6<br>-6   | +7.5<br>-7.5 | +9<br>-9       | +10.5<br>-10.5 | +12.5<br>-12.5 | +15<br>-15 | +17.5<br>-17.5 | +20<br>-20     | +23<br>-23  | +26<br>-26     | +28.5<br>-28.5 |            |             |             |             |             |             |             |              |
| <b>JS8</b> | +9<br>-9   | +11<br>-11   | +13.5<br>-13.5 | +16.5<br>-16.5 | +19.5<br>-19.5 | +23<br>-23 | +27<br>-27     | +31.5<br>-31.5 | +36<br>-36  | +40.5<br>-40.5 | +44.5<br>-44.5 |            |             |             |             |             |             |             |              |
| <b>K6</b>  | +2<br>-6   | +2<br>-7     | +2<br>-9       | +2<br>-11      | +3<br>-13      | +4<br>-15  | +4<br>-18      | +4<br>-21      | +5<br>-24   | +5<br>-27      | +7<br>-29      |            |             |             |             |             |             |             |              |
| <b>K7</b>  | +3<br>-9   | +5<br>-10    | +6<br>-12      | +6<br>-15      | +7<br>-18      | +9<br>-21  | +10<br>-25     | +12<br>-28     | +13<br>-33  | +16<br>-36     | +17<br>-40     |            |             |             |             |             |             |             |              |
| <b>K8</b>  | +5<br>-13  | +6<br>-16    | +8<br>-19      | +10<br>-23     | +12<br>-27     | +14<br>-32 | +16<br>-38     | +20<br>-43     | +22<br>-50  | +25<br>-56     | +28<br>-61     |            |             |             |             |             |             |             |              |
| <b>M6</b>  | -1<br>-9   | -3<br>-12    | -4<br>-15      | -4<br>-17      | -4<br>-20      | -5<br>-24  | -6<br>-28      | -8<br>-33      | -8<br>-37   | -9<br>-41      | -10<br>-46     |            |             |             |             |             |             |             |              |
| <b>M7</b>  | 0<br>-12   | 0<br>-15     | 0<br>-18       | 0<br>-21       | 0<br>-25       | 0<br>-30   | 0<br>-35       | 0<br>-40       | 0<br>-46    | 0<br>-52       | 0<br>-57       |            |             |             |             |             |             |             |              |
| <b>M8</b>  | +2<br>-16  | +1<br>-21    | +2<br>-25      | +4<br>-29      | +5<br>-34      | +5<br>-41  | +6<br>-48      | +8<br>-55      | +9<br>-63   | +9<br>-72      | +11<br>-78     |            |             |             |             |             |             |             |              |
| <b>N6</b>  | -5<br>-13  | -7<br>-16    | -9<br>-20      | -11<br>-24     | -12<br>-28     | -14<br>-33 | -16<br>-38     | -20<br>-45     | -22<br>-51  | -25<br>-57     | -26<br>-62     |            |             |             |             |             |             |             |              |
| <b>N7</b>  | -4<br>-16  | -4<br>-19    | -5<br>-23      | -7<br>-28      | -8<br>-33      | -9<br>-39  | -10<br>-45     | -12<br>-52     | -14<br>-60  | -14<br>-66     | -16<br>-73     |            |             |             |             |             |             |             |              |
| <b>N8</b>  | -2<br>-20  | -3<br>-25    | -3<br>-30      | -3<br>-36      | -3<br>-42      | -4<br>-50  | -4<br>-58      | -4<br>-67      | -5<br>-77   | -5<br>-86      | -5<br>-94      |            |             |             |             |             |             |             |              |
| <b>P6</b>  | -9<br>-17  | -12<br>-21   | -15<br>-26     | -18<br>-31     | -21<br>-37     | -26<br>-45 | -30<br>-52     | -36<br>-61     | -41<br>-70  | -47<br>-79     | -51<br>-87     |            |             |             |             |             |             |             |              |
| <b>P7</b>  | -8<br>-20  | -9<br>-24    | -11<br>-29     | -14<br>-35     | -17<br>-42     | -21<br>-51 | -24<br>-59     | -28<br>-68     | -33<br>-79  | -36<br>-88     | -41<br>-98     |            |             |             |             |             |             |             |              |
| <b>P8</b>  | -12<br>-30 | -15<br>-37   | -18<br>-45     | -22<br>-55     | -26<br>-65     | -32<br>-78 | -37<br>-91     | -43<br>-106    | -50<br>-122 | -56<br>-137    | -62<br>-151    |            |             |             |             |             |             |             |              |
| <b>R6</b>  | -12<br>-20 | -16<br>-25   | -20<br>-31     | -24<br>-37     | -29<br>-45     | -35<br>-54 | -37<br>-56     | -44<br>-66     | -47<br>-69  | -56<br>-81     | -58<br>-83     | -61<br>-86 | -68<br>-97  | -71<br>-100 | -75<br>-104 | -85<br>-117 | -89<br>-121 | -97<br>-133 | -103<br>-139 |
| <b>R7</b>  | -11<br>-23 | -13<br>-28   | -16<br>-34     | -20<br>-41     | -25<br>-50     | -30<br>-60 | -32<br>-62     | -38<br>-73     | -41<br>-76  | -48<br>-88     | -50<br>-90     | -53<br>-93 | -60<br>-106 | -63<br>-109 | -67<br>-113 | -74<br>-126 | -78<br>-130 | -87<br>-144 | -93<br>-150  |

[http://www.tribology-ahc.com/calculator/iso\\_holes\\_frmc.htm](http://www.tribology-ahc.com/calculator/iso_holes_frmc.htm)

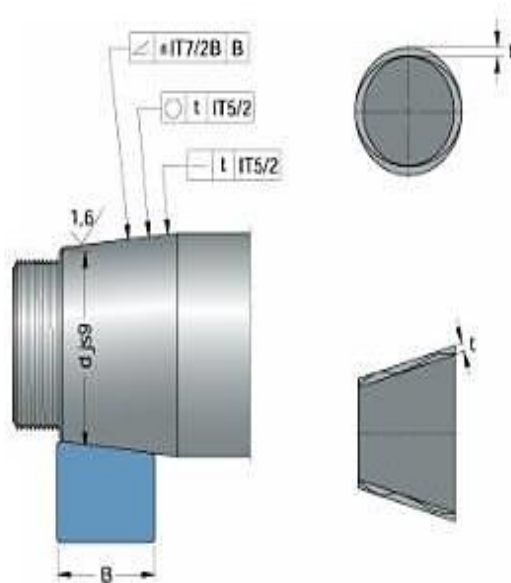

الجدول  
للاطلاع

بما / تم تصميم ذراع ربط ذو مقطع دائري (Shaft) لآلة زراعية وفقاً لقياسات تم تحديدها من قبل المصمم الفني وكما صيغ الشكل أدناه. حسب مقدار التسامح (Tolerance) للقطر، فمنذ للذراع أو الكانة ان قطر الذراع 300mm وان ثابت التسامح للذراع (ITG) يساوي 6.

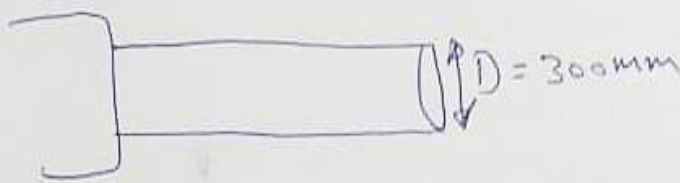

الكل

$$\text{Tolerance (T)} = (0.45 \times \sqrt[3]{D} + 0.001 D) \times 10^{0.2(ITG-1)}$$

حيث  $T =$  التسامح بالميكرون ( $\mu\text{m}$ )

$D =$  قطر الذراع (mm)

$ITG =$  ثابت التسامح (بدون وحدات).

$$T = (0.45 \times \sqrt[3]{300} + 0.001 \times 300) \times 10^{0.2(6-1)}$$

$$T = 33.105 \mu\text{m}$$

$$= 0.033 \text{ mm}$$