

## المعادن / المعادن

①

تعتبر المعادن في كل عام اهداهم المواد الهندسية في  
مقل الصناعات لما لها من اهمية عظيمة واسسه في  
حياتنا العلمية وتختلف المعادن في خواصها الهندسية  
وتركيبتها البلورية والذرات لعلم كل معدن احتمالات  
خاصة وتتبع هذه الاحتمالات يتم اجراء الفحوصات  
المختبرية على المعادن قبل التوصية باستخدامها.

### تقسم المعادن

تتم اجراء الفحوصات للمعادن لسان مدى تحملها للاجهاد  
وتركيبتها البلورية وفحص مواقع الارشاد وكيفية  
الخواص الهندسية الاخرى

تقسم الفحوصات الى نوعين هما

- ① الفحوصات الماكرو سكوبية { العينية }
- ② الفحوصات المايكرو سكوبية { المجهرية }


① Macroscopic examinations  
② Microscopic examinations

### ① الفحوصات العينية

في هذا النوع من الفحوصات يتم تحديد خواصها  
المعدنية بالعين المجردة او باستخدام عدسات  
ذات قوة تكبير صغيرة حيث ان بعض المعادن  
تستجيب الى اثار كيميائية تتسبب في توضع  
عناصر المعدن عند اقسامه الهشة الخاطلة اكر  
عينه من المعدن وروية التفسيرات بالعين  
ولاجراء هذا الفحص عمليا يتم قطع قطعة صغيرة  
من المعدن المراد اثنائها وتجرى عليه عملية

### Grinding

التجليج في موقع القطع (الوجه المراد منه)  
 يتم عملية التجليج السام باستخدام ورق حام  
 لسر ورقه مشققة Emery paper حيث يكون  
 هذا الورق ذو درجات مختلفه من نوع  
 مسام التجليج يتم قائل السطح بالماء لزيادة  
 تقايا التجليج حيث يعمل على سطح نام جداً  
 ثم يتم استخدام محلول يتفاعل مع سطح المعدن ليعمل  
 على إزالة الاظفار والزيوت عن توهج خطوط  
 التبيان المعدن والظفار بعض الصيوط في المعادن

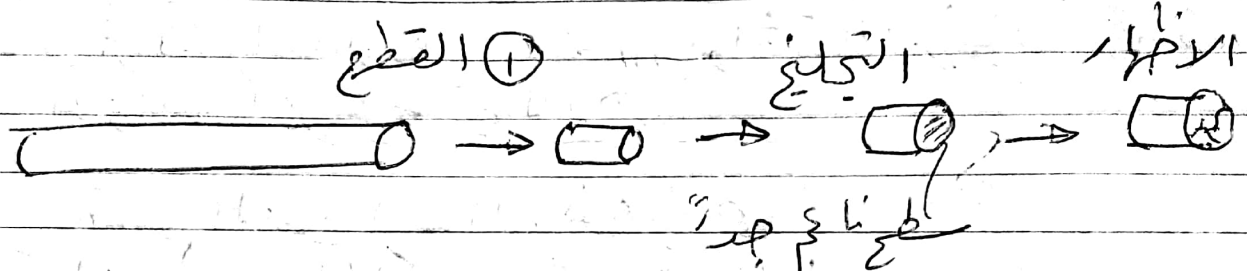

ومن هذا الصنف يمكن رؤية الصور والسطح العين  
 المجردة

### انواع محاليل الاظفار Etching

ان محاليل الاظفار هي مركبات كيميائية لها  
 القابلية على التفاعل مع سطح المعدن ليسان  
 بعض الصيوط والخواص للمعدن وتختلف  
 هذه المواد تبعاً لنوع المعدن ونسبة عناصره  
 ومن هذه المحاليل

(٩) حامض الهيدروكلوريك HCl

يستخدم هذا المحلول لإظهار التفاصيل  
 السامه خصوصاً عند فحص عواقب اللحام  
 وبيان خطوط التبيان حيث يتم



عمر النموذج في محلول (50%) حامض الهيدروكلوريك  
 لمدة (10-45) دقيقة تبعاً لثقل المادة  
 في الحربة المراد فحصه ومحلولة بالأطراف، هذا يتم  
 على حقل (محلولة فعلياً من حامض الهيدروكلوريك)

(ب) حامض النترريك  $NH_3$

يستخدم محلول بارد نسبته (25%) حامض  
 النترريك لإظهار الصيغ في الطرح الكبير  
 للتراب الحديد.

(ج) محلول بيرسلفات الايسونيا

يستخدم هذا المحلول بارداً حيث يتم  
 مسح الوجه المراد فحصه بهذا المحلول  
 لإظهار قدرتي نحو جسيمات المعدن

(د) الفحوصات المجهرية للمعادن  
 Microscopic examinations

تم إجراء هذه الفحوصات لبيان التفاصيل الدقيقة  
 للمعدن والتي تتعلق بالبنية البلورية للمعدن  
 باستخدام قوة تكبير عالية بواسطة المجهر الضوئي  
 (Optical Microscope) بعد إجراء عملية  
 تفتير عينه أو تخويز الفحص

ومبدأ هذا الفحص هو استغلال لها هو الانعكاس  
 الضوئي من سطح المعدن المراد فحصه

خطوات تحضير نموذج العفن المايكرو سكون

لاجل تحضير عينة الاختبار هناك اربعة عمليات مهمة تتم ابرادها قبل ان يكون النموذج جاهز للعفن المايكرو وهذه العمليات هي

- 1- القطع Cutting
- 2- التجليح Grinding
- 3- الصقل Polishing
- 4- الاطوار Etching

1 القطع Cutting

يتم قطع نموذج صلب بطول 1cm او بقطر 1cm من المعدن المراد فحصه

2 التجليح Grinding

هذه العملية تتم تجليح السطح المراد فحصه لغرض ازالة الشوائب وتهيئة السطح لعملية القطع والحصول على سطح ناعم وتجرى العملية على مرحلتين يتم افع الاولي ورق تجليح فون وفي الثانية ورق تجليح ناعم

ورق التجليح الناعم ذو درجات متفاوتة النعومة ومن هذه الدرجات هي

- (2) (1) (0) (50) (500)


تتم ابراد هذه العملية بوضع ورق التجليح على منضدة ناعمة او قطعة زجاجية ثم يتم تحريك النموذج على ورق التجليح وباتجاه واحد ثم اعادة العملية باتجاه عمود على الاتجاه الاول



وذلك لغرض الحصول على سطح مائت حاد  
عن آثار خروشه التخليل

اتجاه الحركة

توضيح

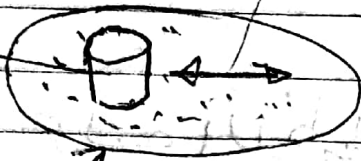

وقف يد

①

② حركة التوضيح باتجاه عمودي على الاول

وتكون اوراق التخليل اما ان تفل دوائر او حركات  
مختلفة البعوضه

وقد يتم سلك بتريد اثنان التخليل مثل  
البراقيق او محلول النسخ الابيض في اليزيد

وذلك لغرض عدم حدوث قطع العمل وعدم  
رفع ورشه مراراً وتكراراً


③ عليه الصقل Polishing

وهي عملية ازاله الخدوش الدقيقة والتي لا يمكن  
تمييزها بالعين المجردة والناييه في عمليه  
التخليل السائقة حيث يتم مسح وجه

التوضيح بمحلول خاص ويقطعه مما من ناعه  
ومن المالحات المنزله للصقل هي مسوق

او كبريتيد المبيد او الالومينا  
او او كبريت الكروم وقد يتم مسوق  
غبار الماس على شكل عجوة خاص يحتوي

وذلك لغرض الوصول على سطح ناظم خالص  
من آثار خدوش التخليل

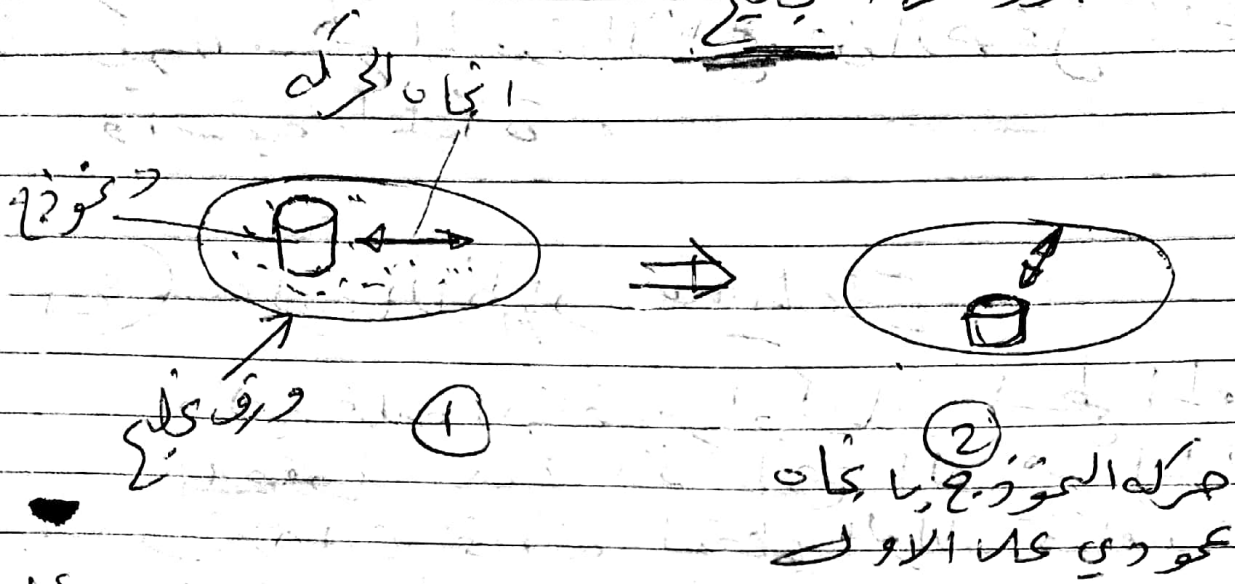

وتكون اوراق التخليل اما على شكل دوائر او شرائط  
مختلفة المقومه وقد يتم كل تبريد اثار التخليل مثل  
البراقيق او محلول النجف الابيض في البزير  
وذلك لغرض عدم تدهور قطعة العمل وعدم  
رفع درجته حراريا <sup>الى هنا</sup>

### ③ عليه الصقل Polishing

وهي عملية ازاله الخدوش الرقيقه والتي لا يمكن  
تمييزها بالصين الجوده والنايجه في عمليه  
التخليل السابقه حيث يتم مسح وجه

التوضيح بحياول خاصه ويقطعه مما من ناعه  
ومن المالحه المنزله للصقل هي مسوحه

او كبر الحديد المحبب او الالومينا  
واوكسيد الكروم وقد يتم مسوحه  
غبار الماس على شكل عجوة خاصه يحتوي



يحتوي على مواد تزيينية تسهل عليه العمل  
ليكون سطح المعدن الناتج عن العمل ناعم جداً  
وأسفله بالمرآة

## ٤) عملية الاظهار Etching

وهي عملية اضافة مواد كيميائية لسطح المعدن  
المصقول حيث تتفاعل مع العناصر المولدة للمعدن  
ويحدث تغيرات مختلفة لتظهر ألوان مختلفة عند  
التفحص بالمجهر الضوئي ومن محاليل الاظهار  
المستخدمة في المعوضات المايكروكوبية هي  
محلول النيتال والبيكرال وهما  
الاوكساليك ومحلول بيرسلفات الاحمديا  
ومحلول كلوريد الحديد الخامس وثرها